



Opravy silnice III/03323
(stoky Š, Š2)


POVRCH B

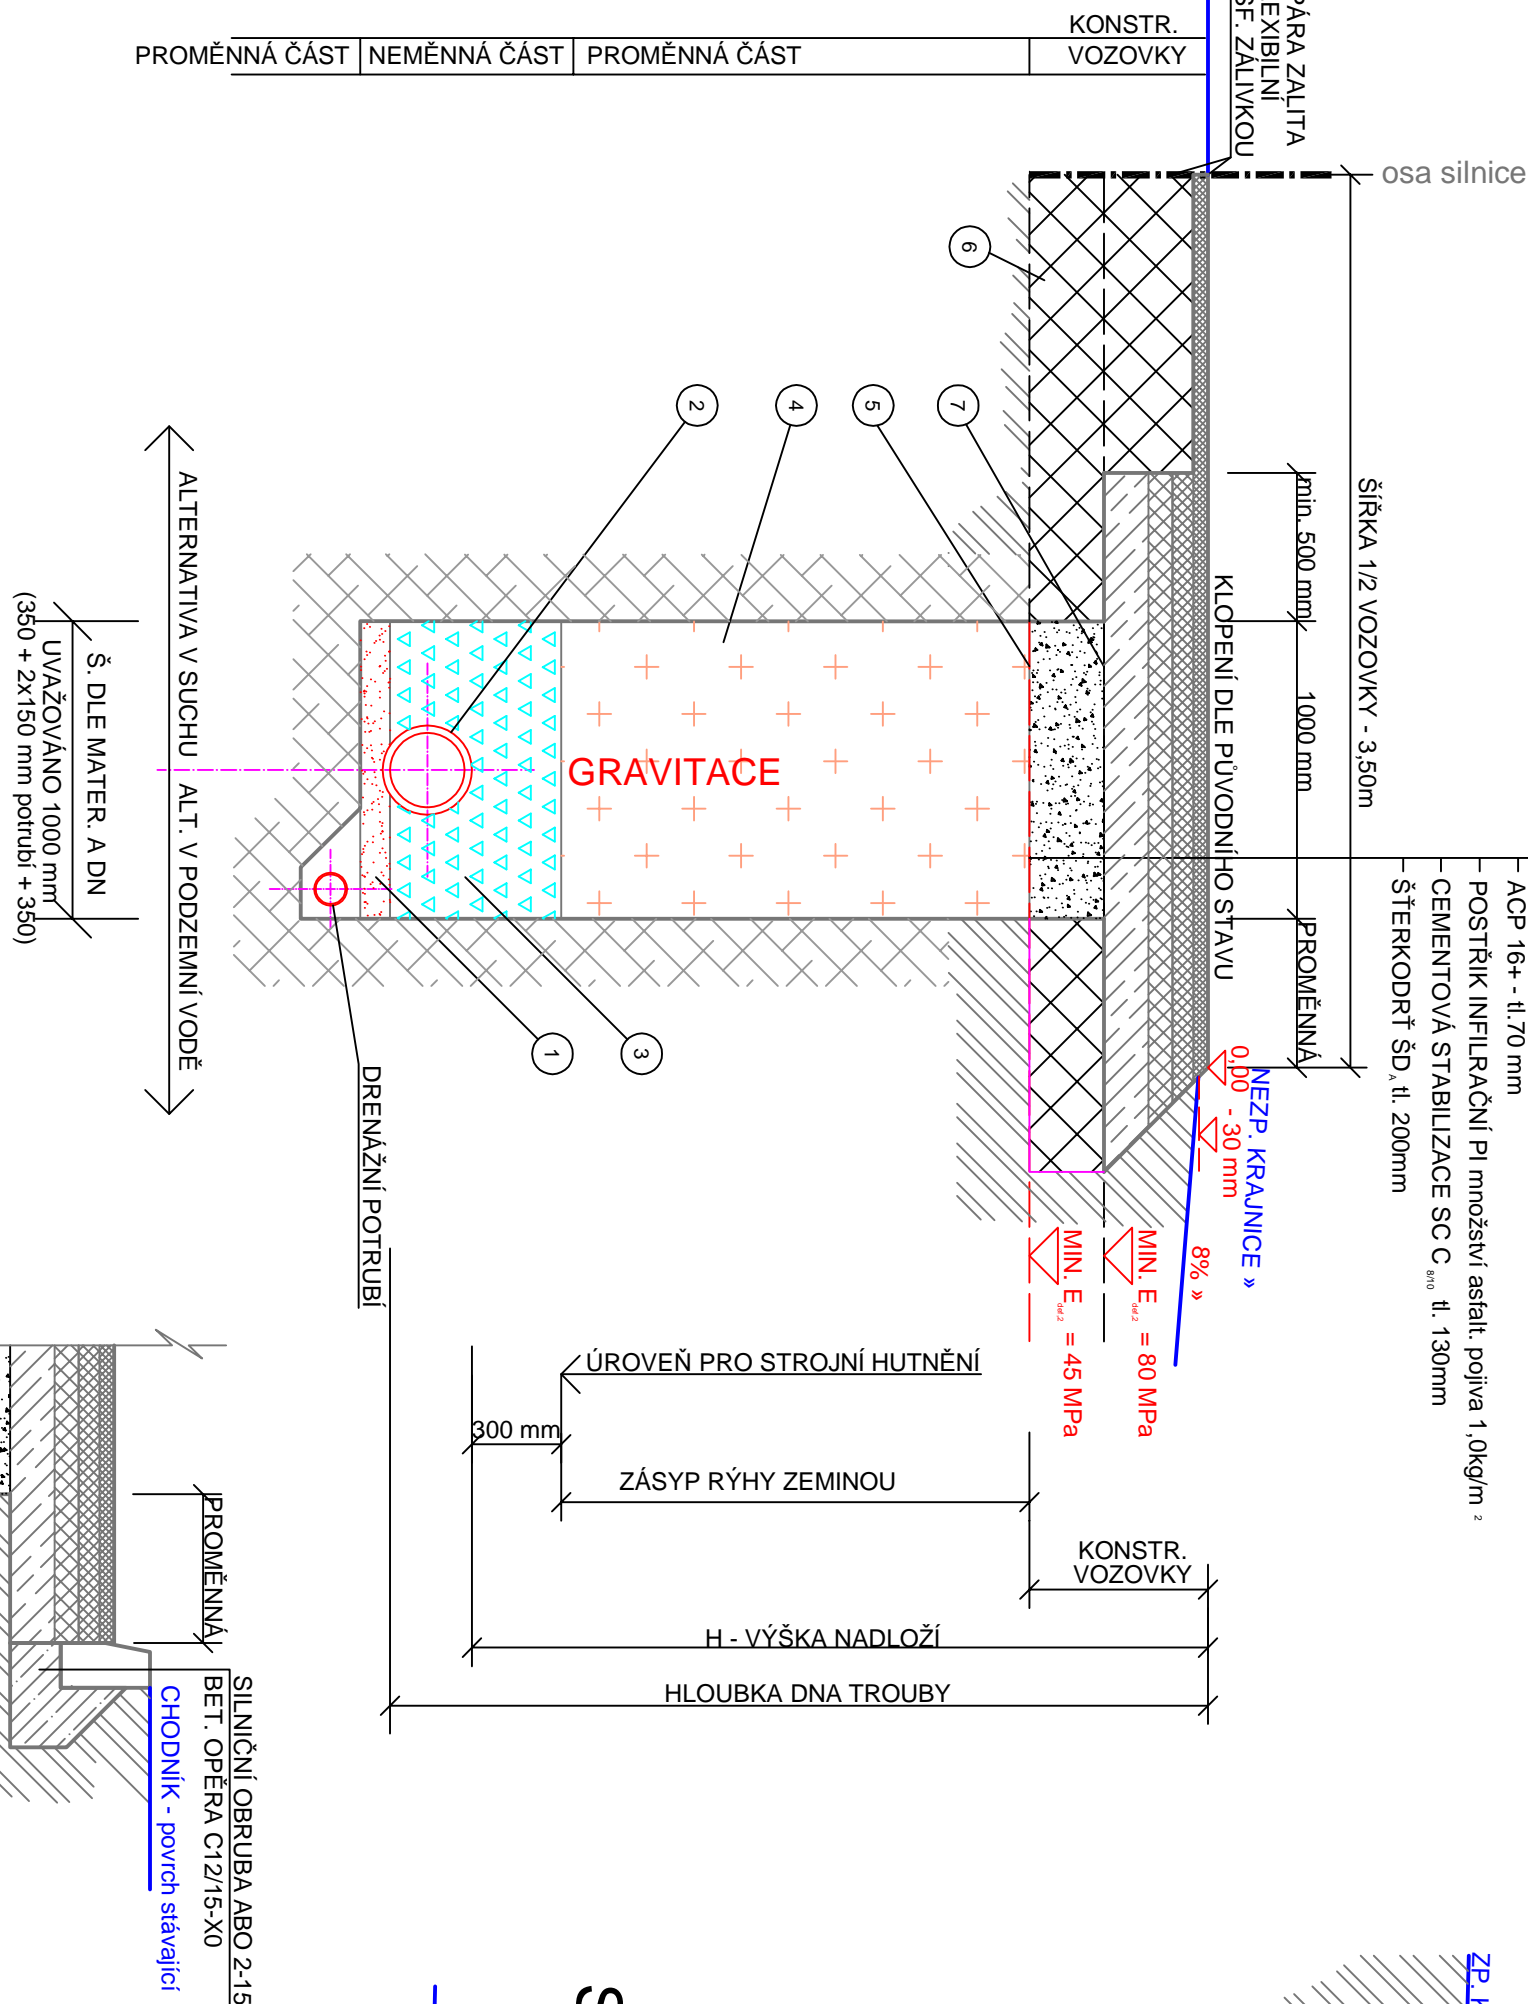

opravy nebezpečných krajnic

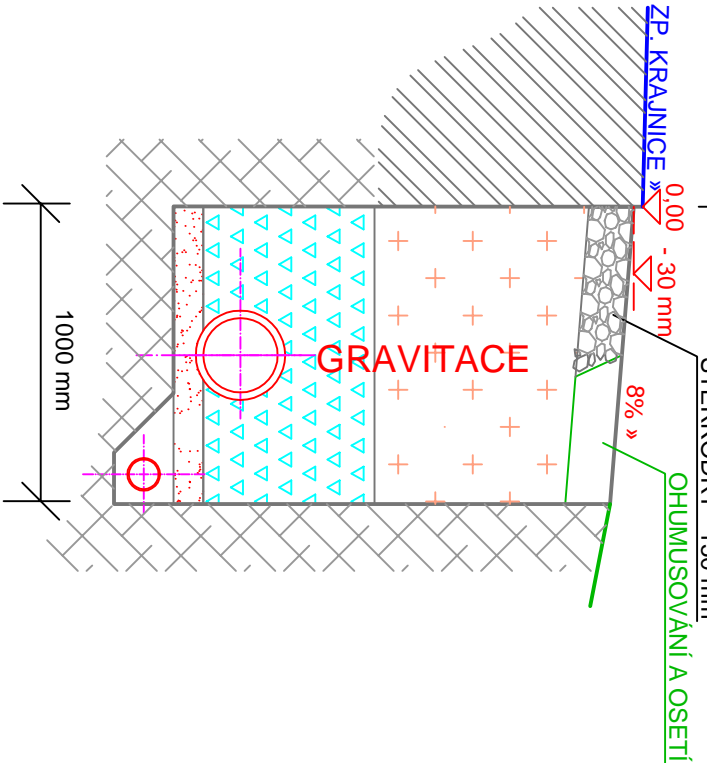


Sjezdy - propustky

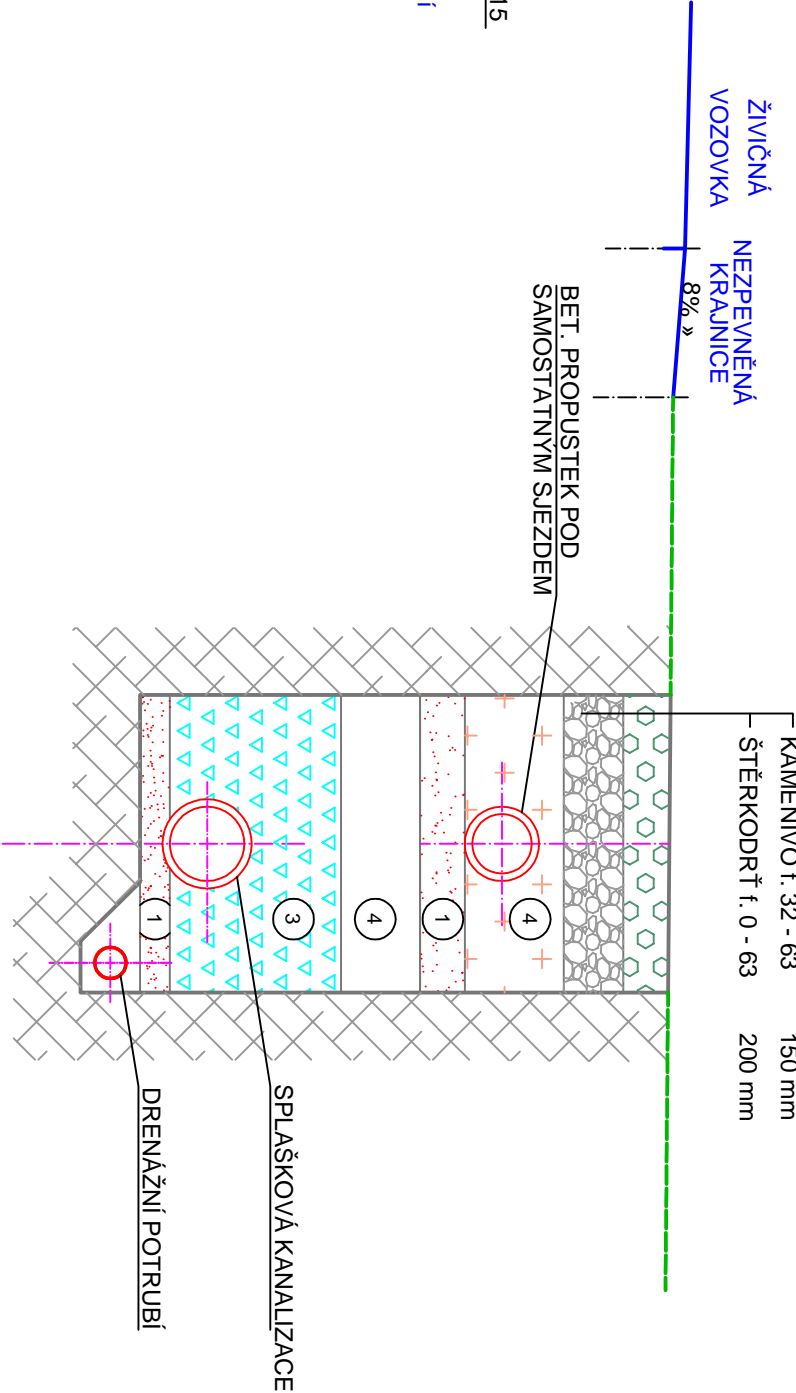


Opravy místních komunikací

POVRCH C

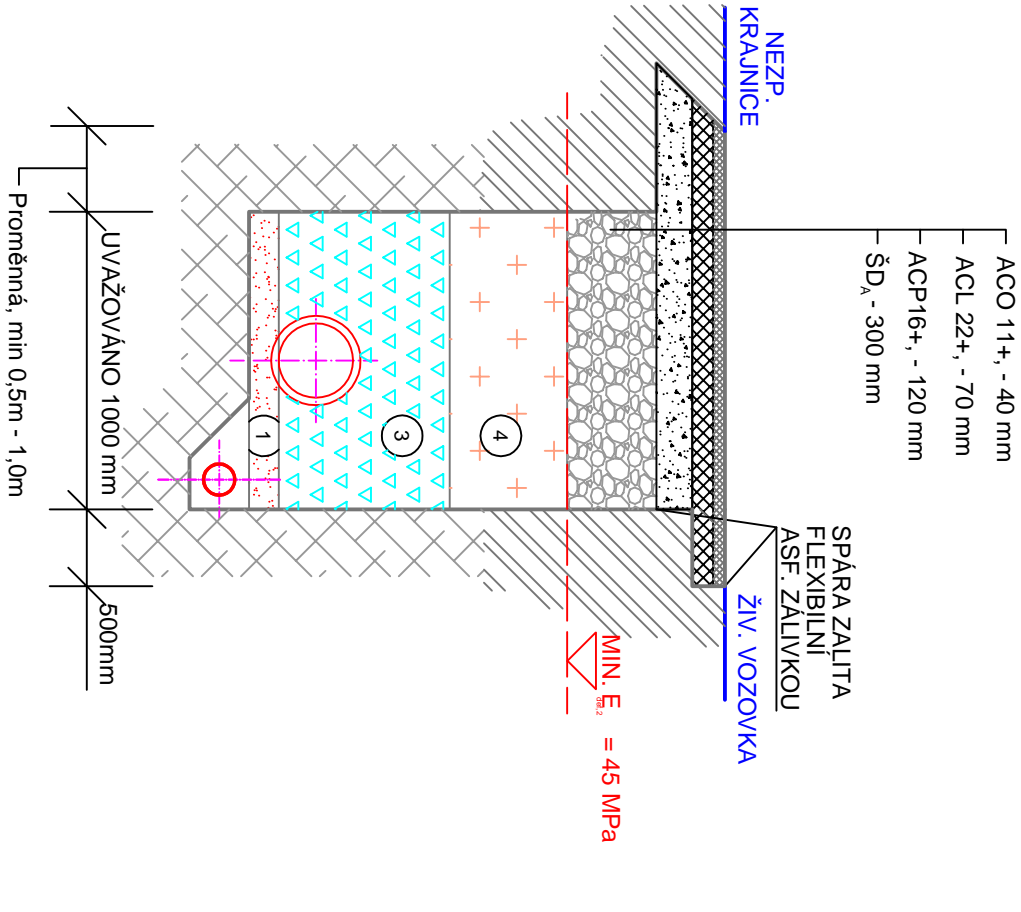

POVRCH D

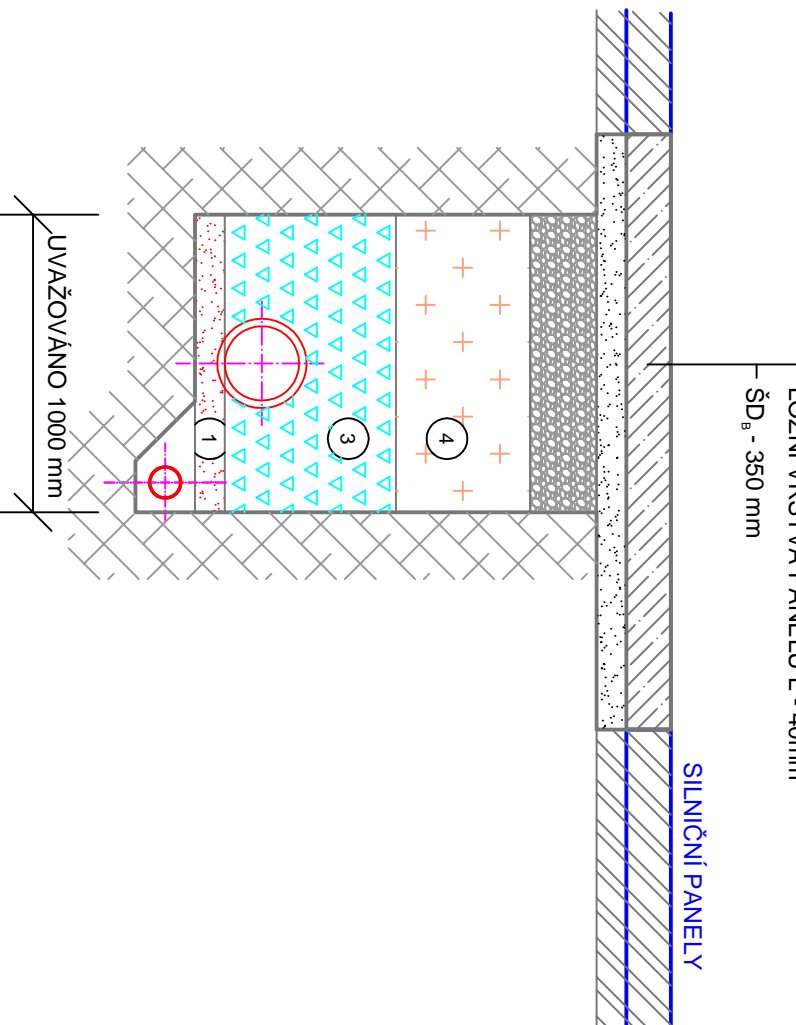

IO 01 - opravy komunikací - škudly					
Stoka	Typ	Délka rýhy	Plocha opravy	Plocha 1/2voz.	Poznamka
Š	D	45,6	55,5	136,8	(+50 plocha ložní vrstvy panelu)
Š	B	331,4	429,2	730,8	
Š1	C	14,2	4,2	11,3	1159,9 102,8m oprava obutí
Š2	B	287,7	205,4	366,8	1007,0 156,2m oprava obutí
Celkem		633,3	628,8	1108,9	2165,9

Typ povrchu:

B - žlutý povrch - kom. III. tř.

C - MK - žlutý povrch

D - MK - praporek vozovka

Plocha -0,5 - Obnova střešní konstrukcí vrstev v š. rýhy + 50cm na každou stranu u vozovky III. tř. a MK

1/2 vozovky - vybrozdění a obnova obutí vrstvy v šířce 1/2 vozovky (u kom. III. tř.)

IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratři Štefanů 238, 500 03 Hradec Králové tel. 495 407 520, 495 217 150 e-mail: ikko@ikko.cz , http://www.ikko.cz		IKKO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. BOHUSLAV KOUBA		STUPEŇ: DPS	
KONTROLA: ING. DRAHOŠ LÉZEK		DATA: 10/2015	
INVESTOR: VAK a.s. PRADOBICE, TEL. 602 201 47, PRADOBICE 530 02		Č. ZAKÁZKY: 32012	
AKCE: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ŠKUDLY A LHOTA p. P.		MĚRNO: 1:50	
OBJEKT: IO 01 - Škudly		TÝM: 445	
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY OPRAV KOMUNIKACÍ		Č. VÝKRESU: Č. PARÉ:	
		D2.b.8	